

Перед конструкторами радиоэлектронной аппаратуры часто ставится задача создания таких устройств, которые отличались бы небольшими размерами и минимальным весом. Практика показала, что лучше всего применять трансформаторы с тороидальным магнитопроводом. В сравнении с броневыми сердечниками из Ш-образных пластин они имеют меньший вес и габариты, а также отличаются лучшими условиями охлаждения обмотки и повышенным  $\kappa\eta$ . Кроме того, при равномерном распределении обмоток по периметру сердечника практически отсутствует поле рассеяния и в большинстве случаев отпадает необходимость в экранировании трансформаторов.

В связи с тем, что полный расчет силовых трансформаторов на тороидальных сердечниках слишком громоздок и сложен, приводим таблицу с помощью которой радиолюбителю будет легче произвести расчет тороидального трансформатора мощностью до 120 вт. Точность расчета вполне достаточна для любительских целей. Расчет параметров тороидального трансформатора, не вошедших в таблицу, аналогичен расчету трансформаторов на Ш-образном сердечнике.

Таблицей можно пользоваться при расчете трансформаторов на сердечниках из холоднокатаной стали Э310, Э320, Э330 с толщиной ленты 0,35 – 0,5 мм. и стали Э340, Э350, Э360 с толщиной ленты 0,05 – 0,1 мм. при частоте питающей сети 50 гц. При намотке трансформаторов допустимо применять лишь межобмоточную и наружную изоляции. Хотя межслоевая изоляция и позволяет добиться более ровной укладки провода обмоток, из-за различия наружного и внутреннего диаметров сердечника при ее применении неизбежно увеличивается толщина намотки по внутреннему диаметру. Для намотки тороидальных трансформаторов необходимо применять обмоточные провода с повышенной механической и электрической прочностью изоляции. При намотке вручную следует пользоваться проводами ПЭЛШО, ПЭШО. В крайнем случае можно применить провод ПЭВ-2. В качестве межобмоточной и внешней изоляции пригодны фторопластовая пленка ПЭТФ толщиной 0,01 – 0,02 мм., локоткань ЛШСС толщиной 0,06 – 0,12 мм или батистовая лента.

Пример расчета трансформатора.

Дано: напряжение питающей сети  $U_c = 220$  в., выходное напряжение  $U_n = 24$  в, ток нагрузки  $I_n = 1,8$  а,

1. Определяют мощность вторичной обмотки:

$$P = U_n \times I_n = 24 \times 1,8 = 43,2 \text{ вт}$$

2. Определяют габаритную мощность трансформатора:

$$P_{\Gamma} = \frac{P}{\eta} = \frac{43,2}{0,92} = 48 \text{ ватт}$$

Величину  $\kappa\eta$  и другие необходимые для расчета данные выбирают по таблице из нужной графы ряда габаритных мощностей.

3. Находят площадь сечения сердечника:

$$S_{\text{расч}} = \frac{\sqrt{P_{\Gamma}}}{1,2} = \frac{\sqrt{48}}{1,2} = 5,8 \text{ см}^2$$

$P_{\Gamma}$	$w_{ст1}$	$w_{ст2}$	$S, \text{ см}^2$	$\Delta, \text{ а/мм}^2$	$\eta, \kappa\eta$
до 10	$\frac{41}{S}$	$\frac{38}{S}$	$\sqrt{P_{\Gamma}}$	4,5	0,8
10 – 30	$\frac{36}{S}$	$\frac{32}{S}$	$\frac{\sqrt{P_{\Gamma}}}{1,1}$	4,0	0,9
30 – 50	$\frac{33,3}{S}$	$\frac{29}{S}$	$\frac{\sqrt{P_{\Gamma}}}{1,2}$	3,5	0,92
50 – 120	$\frac{32}{S}$	$\frac{28}{S}$	$\frac{\sqrt{P_{\Gamma}}}{1,25}$	3,0	0,95

Примечание.  $P_{\Gamma}$  – габаритная мощность трансформатора,  $w_{ст1}$  – число витков на вольт для стали Э310, Э320, Э330,  $w_{ст2}$  – число витков на вольт для стали Э340, Э350, Э360,  $S$  – площадь сечения сердечника,  $\text{см}^2$ ,  $\Delta$  – допустимая плотность тока в обмотках,  $\text{а/мм}^2$ ,  $\eta$  –  $\kappa\eta$  трансформатора.

4. Подбирают размеры сердечника  $Dc$ ,  $dc$  и  $hc$ :

$$S = \frac{Dc - dc}{2} \times hc$$

Ближайший стандартный тип сердечника ОЛ50/80–40, площадь сечения которого равна:

$$S = \frac{8 - 5}{2} \times 4 = 6 \text{ см}^2$$

– что не менее расчетной  $5,8 \text{ см}^2$ .

5. При определении внутреннего диаметра сердечника должно быть выполнено условие:  $dc \geq d'c$

$$d'c = \sqrt{2,4 \times S} = \sqrt{2,4 \times 6} = 3,8 \text{ см.}$$

то есть  $5 \geq 3,8$ .

6. Предположим, что выбран сердечник из стали Э320, тогда число витков на вольт определяют по формуле:

$$w_{ст1} = \frac{33,3}{S} = \frac{33,3}{6} = 5,55 \text{ витков на вольт.}$$

7. Находят расчетные числа витков первичной и вторичной обмоток:

$$W_{1-1} = w_{ст1} \times Uc = 5,55 \times 220 = 1221 \text{ виток.}$$

$$W_{1-2} = w_{ст1} \times Un = 5,55 \times 24 = 133 \text{ витка.}$$

Так как в тороидальных трансформаторах магнитный поток рассеяния весьма мал, то падение напряжения в обмотках определяется практически лишь их активным сопротивлением, вследствие чего относительная величина падения напряжения в обмотках тороидального трансформатора значительно меньше, чем в трансформаторах стержневого и броневого типов. Поэтому, для компенсации потерь на сопротивлении вторичной обмотки, необходимо увеличить количество ее витков лишь на 3%.

$$W_{1-2} = 133 \times 1,03 = 137 \text{ витков.}$$

8. Определяют диаметры проводов обмоток:

$$d_1 = 1,13 \times \sqrt{\frac{I_1}{\Delta}}$$

где  $I_1$  – ток первичной обмотки трансформатора, определяемый из формулы:

$$I_1 = 1,1 \times \frac{P_2}{Uc} = 1,1 \times \frac{48}{220} = 0,24 \text{ а}$$

$$d_1 = 1,13 \times \sqrt{\frac{I_1}{\Delta}} = 1,13 \times \sqrt{\frac{0,24}{3,5}} = 0,299 \text{ мм. } d_2 = 1,13 \times \sqrt{\frac{I_1}{\Delta}} = 1,13 \times \sqrt{\frac{1,8}{3,5}} = 0,8 \text{ мм.}$$

Выбирают ближайший диаметр провода в сторону увеличения (0,3 мм.).

$$d_2 = 1,13 \times \sqrt{\frac{I_1}{\Delta}} = 1,13 \times \sqrt{\frac{1,8}{3,5}} = 0,8 \text{ мм.}$$

Трансформаторы, рассчитанные с помощью приводимой таблицы, после изготовления подвергались испытаниям под постоянной максимальной нагрузкой в течение нескольких часов и показали хорошие результаты.